


Вурья

Прокуратура Российской Федерации
Прокуратура Пермского края

**Прокуратура
Кировского района г. Перми**

ул. Торговая, д. 11, г. Пермь,
Пермский край, Россия, 614101
тел./факс (342) 283-13-25

И.О.Директора
ГКУ ПК СОН «Центр помощи детям,
оставшимся без попечения родителей»
г. Пермь

Павлочевой И.В.

ул. Светлогорская, 18, г.Пермь, 614000

18.02.2016 № 5-2-2016

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ *№ 48*
«Об устранении нарушений
законодательства в деятельности специализированного
учреждения социального обслуживания населения
с круглосуточным пребыванием детей»

В соответствии со ст. ст. 2, 38 Конституции Российской Федерации человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Материнство и детство, семья находятся под защитой государства.

В соответствии со статьей 4 Федерального закона № 124-ФЗ от 24.07.1998 года «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» целями государственной политике в интересах детей являются: осуществление прав детей, предусмотренных Конституцией Российской Федерации, недопущение их дискриминации, упрочение основных гарантий прав и законных интересов детей, а также восстановление их прав в случаях нарушений; формирование правовых основ гарантий прав ребенка; содействие физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию детей, воспитанию в них патриотизма и гражданственности, а также реализации личности ребенка в интересах общества и в соответствии с не противоречащими Конституции Российской Федерации и федеральному законодательству традициями народов Российской Федерации, достижениями российской и мировой культуры; защита детей от факторов, негативно влияющих на их физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное развитие.

Согласно статье 37 Федерального закона «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ (в редакции от 13.07.2015) руководители организаций обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны, осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности, содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения

пожаров, не допускать их использование не по назначению. Руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

Прокуратурой Кировского района г.Перми с привлечением главного специалиста отделения надзорной деятельности г. Перми по Кировскому району 1 ОНД по городу Перми Ушакова М.С. проведена проверка соблюдения требований пожарной безопасности в ГКУ ПК СОН «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» г. Перми.

В ходе проведения проверки выявлены нарушения противопожарной безопасности, а именно:

ул. Светлогорская, 18

Общие требования	
1.	В декларацию пожарной безопасности, зарегистрированную в 2010 г., в связи с изменением данных юридического лица, изменениями требований пожарной безопасности, не внесены соответствующие изменения и не зарегистрированы в порядке, установленном для регистрации декларации. ч. 6 ст. 64 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (далее ФЗ № 123-ФЗ), п. 7, 8 приложения 2 к приказу МЧС России от 24.02.2009 N 91 (ред. от 21.06.2012) «Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности»
2.	Не организована проверка не реже 1 раза в квартал работоспособности автоматических установок пожарной сигнализации, установок систем противодымной защиты, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, противопожарных дверей, противопожарных и дымовых клапанов, защитных устройств в противопожарных преградах с оформлением соответствующего акта проверки (не предоставлено подтверждающих документов). п. 61 «Правил противопожарного режима в РФ», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 (далее ППР)
3.	Сопоставить (идентифицировать) представленные сертификаты соответствия с материалами, примененными для покрытия пола на путях эвакуации и оценить соблюдение требований пожарной безопасности за период проверки не представилось возможным. п. 33 ППР
Спальный корпус	
4.	Ковровая дорожка на пути эвакуации перед выходом из здания не прикреплена к полу. п. 39 ППР
5.	Ширина дверных проемов в перегородках, разделяющих поэтажные коридоры на отсеки менее 1,2 м (по факту 0,8м). п. 6.27 СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (далее СНИП 21-01-97*)

6.	Ширина поэтажных коридоров (1,9м), при дверях, открывающихся из помещений в коридоры с обеих сторон, уменьшается на ширину дверного полотна (0,8м) и составляет менее требуемой – 1,2м >1,1м=1,9-0,8. п. 6.26 СНиП 21-01-97*
7.	В коридорах 2-го и 3-го этажей пол покрыт ковровыми дорожками. Подтверждение соответствия продукции требованиям Федерального закона № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" не установлено. Постановление Правительства РФ от 17.03.2009 г. № 241
8.	Ковровые дорожки в коридорах 2-го и 3-го этажей не прикреплены к полу. п. 39 ППР.
9.	Отсутствуют приспособления для самозакрывания вторых половин эвакуационных дверей из этажных коридоров в лестничные клетки. п. 6.18 СНиП 21-01-97*
10.	Ширина дверных проемов выхода наружу из лестничных клеток здания в свету менее 1,2м (по факту 0,95м и 1м, при том что, ширина проема 1,2м, внутренние двери 1,4м) п. 6.16 СНиП 21-01-97*
11.	Допущено изменение функционального назначения помещений левого крыла 5-го этажа здания (организованы кладовые строительных материалов; допускается временное складирование предметов мебели, оборудования). п. 90 ППР
12.	Помещение перехода на уровне 3-го этажа в здание учебного корпуса не защищено автоматической пожарной сигнализацией. п.4, п. 38 табл. 3 НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» (далее НПБ 110-03)
13.	Допускается хранение горючих материалов в помещении электрощитовой на 1-ом этаже здания п. 42(ж) ППР
14.	В помещении танцевального класса на 1-ом этаже здания установлена перегородка из сгораемых материалов (ДСП на деревянном каркасе). п. 5.9, 5.17 СНиП 21-01-97*
15.	На дверях столярной мастерской отсутствует обозначение категории помещения по взрывопожарной и пожарной опасности. п. 20 ППР. (при категории В1-В3 размещение мастерской под спальными помещениями запрещено. п. 5.2.4 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», далее СП 4.13130.2013)
16.	В помещении столярной мастерской эксплуатируется светильник со снятым рассеивателем, предусмотренным конструкцией светильника. п. 42(в) ППР
17.	В подвале, выход из которого не изолирован от общей лестничной клетки здания противопожарными преградами, размещена

	постирочная (стиральная), комната глажения и чистки одежды. п. 23(г) ППР, п. 6.9 СНИП 21-01-97*
18.	Эвакуационный выход из подвального этажа не обособлен от лестничной клетки, предназначенной для эвакуации людей из надземных этажей, и не отделен от неё на высоту одного этажа глухой противопожарной перегородкой 1-го типа. п. 1.97. СНИП 2.08.02-89*, п. 6.9 СНИП 21-01-97*
19.	Извещатели пожарной сигнализации в коридоре соцпедагога и в коридоре комнаты №1 3-го взвода установлены под перекрытием на расстоянии от стены менее 0,1м. п. 12.18 НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования» (далее НПБ 88-2001)
	Учебный корпус
20.	Отсутствует исполнительная документация на установки и системы автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией. п. 61 ППР
21.	Ширина дверного проема выхода из здания наружу в свету менее 1,2м (по факту 1,05м). п. 6.16 СНИП 21-01-97*
22.	Ограждающие конструкции (плиты по деревянному каркасу), оборудованного без проектного решения тамбура, не соответствуют классу пожарной опасности строительных конструкций здания в целом. п. 5.9, 5.17 СНИП 21-01-97*
23.	На дверях, отделяющих коридор 2-го этажа от лестничной клетки, отсутствуют приспособления для самозакрывания и уплотнение в притворе. п. 6.18 СНИП 21-01-97*
24.	Условия прокладки транзитных воздуховодов систем вентиляции не соответствуют требованиям норм, а именно: предел огнестойкости воздуховодов за пределами обслуживаемого этажа менее EI30, в местах пересечения межэтажных перекрытий не оборудованы противопожарные клапаны, имеющаяся огнезащита на воздуховодах выполнена не на всем участке от перекрытия до клапана). п. 7.11.8 СНИП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование» (далее СНИП 41-01-2003)
	ОБК
25.	Отсутствует исполнительная документация на установки и системы автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией. п. 61 ППР
26.	Двери в ограждающих конструкциях переходов между корпусами не имеют требуемого предела огнестойкости EI 30. п. 1.15 СНИП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения» (далее СНИП 2.08.02-89*)
27.	На 1-м этаже с отступлением от проекта установлены перегородки, выделяющие тамбур выхода, костюмерную из строительных конструкций с неустановленным классом конструктивной пожарной опасности (акты скрытых работ не представлены). п. 4.3, 5.9, 5.17

	СНиП 21-01-97*
28.	Ширина дверного проема на выходе через тамбур наружу в свету менее 1,2м (по факту 0,95м, при том, что 2-е двери 1,2м). п. 33 ППР, п. 6.16 СНиП 21-01-97*
29.	Стулья в актовом зале не прикреплены к полу. п. 107 ППР, п.1.66.СНиП 2.08.02-89*
30.	Внутренние двери эвакуационного выхода из актового зала наружу открываются не по направлению выхода из здания. п. 6.17 СНиП 21-01-97*
31.	Помещение актового зала не защищено автоматической пожарной сигнализацией. п. 38 табл. 3 НПБ 110-03
32.	Не проведена огнезащитная обработка сгораемых конструкций сцены, декоративных занавесов (не предоставлены соответствующие акты). п. 108 ППР
33.	Из помещения спортивного зала отсутствует второй эвакуационный выход (имеющийся второй выход не соответствует требованиям норм). п. 6.9, 6.12 СНиП 21-01-97*
34.	В помещении тренерской установлена перегородка из сгораемых материалов (ДСП на деревянном каркасе). п. 5.9, 5.17 СНиП 21-01-97*
35.	Помещение спортивного зала не защищено автоматической пожарной сигнализацией. п. 38 табл. 3 НПБ 110-03
36.	На пути эвакуации из столовой ко 2-му выходу в объеме лестничной клетке имеется оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте менее 2,2м. п. 6.32 СНиП 21-01-97*
37.	Ширина дверей на выходе из лестничной клетки столовой в свету менее 1,2м (по факту 1,1м). п. 6.16 СНиП 21-01-97*

ул. К. Пирожкова, 33

1.	В декларацию пожарной безопасности, зарегистрированную в 2010 г., в связи с изменением данных юридического лица, изменениями требований пожарной безопасности, не внесены соответствующие изменения и не зарегистрированы в порядке, установленном для регистрации декларации. ч. 6 ст. 64 ФЗ № 123-ФЗ).
2.	Отсутствует подъезд пожарных автомобилей к зданию со стороны жилого дома № 25 по ул. К. Пирожкова (на участке от центрального входа до восточного угла здания размещены детские игровые площадки, допущена посадка деревьев). п. 8.1 СП 4.13130.2013
3.	Не обеспечено исправное состояние ограждения на кровле. п. 24 ППР
4.	Эвакуационные пути, выходы не обозначены знаками пожарной безопасности в соответствии требований ГОСТ Р 12.4.026-2001 ССБТ «Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная» п.п. 33, 43 ППР
5.	Двери из коридора 1-го этажа в левую лестничную клетку открываются не по направлению выхода из здания. п. 6.17 СНиП 21-01-97*

6.	В полу на пути эвакуации к выходу из левой лестничной клетки на перепаде высот устроено две ступени. п. 6.28 СНИП 21-01-97*
7.	На пути эвакуации к выходу из левой лестничной клетки размещена батарея отопления, выступающая из плоскости стен на высоте менее 2,2м. п. 6.32 СНИП 21-01-97*.
8.	Ширина дверного проема выхода наружу из левой лестничной клетки в свету менее 1,2м (по факту 0,87м, при том, что внутренние двери 1,2м). п. 6.16 СНИП 21-01-97*
9.	Предел огнестойкости (R60) металлических косоуров лестничных маршей не подтвержден (не представлены документы по огнезащите). п. 5.18 СНИП 21-01-97*. Не представлены материалы проверки состояния огнезащитной обработки. п. 21 ППР
10.	Ширина дверных проемов в перегородках, разделяющих коридор на 2-м этаже, менее 1,2 м (по факту 0,8м). п. 6.27 СНИП 21-01-97*
11.	На дверях, отделяющих коридор 2-го этажа от лестничных клеток, отсутствует уплотнение в притворе. п. 6.18 СНИП 21-01-97*
12.	Отсутствуют приспособления для самозакрывания вторых половин дверей, отделяющих коридор 2-го этажа от лестничных клеток. п. 6.18 СНИП 21-01-97*
13.	Ширина дверного проема выхода наружу из правой лестничной клетки в свету менее 1,2м (по факту 0,9м). п. 6.16 СНИП 21-01-97*
14.	Выход из подвального этажа не обособлен от лестничной клетки, предназначенной для эвакуации людей из надземных этажей, и не отделен от неё на высоту одного этажа глухой противопожарной перегородкой 1-го типа. п. 1.97. СНИП 2.08.02-89*, п. 6.9 СНИП 21-01-97*
15.	В подвале, выход из которого не изолирован от общей лестничной клетки здания противопожарными преградами, размещены мастерская, хозяйственное помещение. п. 23(г) ППР, п. 6.9 СНИП 21-01-97*
16.	Помещения раздевалки медработников не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией. п. 38 табл. 3 НПБ 110-03
17.	В полу на пути эвакуации к выходу наружу из медблока имеется перепад высот. п. 6.28 СНИП 21-01-97*
18.	На дверях помещения архива отсутствует обозначение категории помещения по взрывопожарной и пожарной опасности. п. 20 ППР
19.	В полу на пути эвакуации к выходу наружу из помещений кухни имеется перепад высот. п. 6.28 СНИП 21-01-97*
20.	В кладовой установлена штепсельная розетка. п. 348 ППР
21.	Имеющиеся огнетушители имеют просроченный срок действия огнетушащего состава. п. 478 ППР.
22.	Не проведена огнезащитная обработка сгораемых конструкций сцены, декоративных занавесов (не предоставлены соответствующие акты). п. 108 ППР
23.	Допускается загромождение второго эвакуационного выхода из

помещения столовой (установлены декорации) п. 36(б) ППР

Указанные нарушения недопустимы и возникли вследствие ненадлежащего отношения должностных лиц ГКУ ПК СОН «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» г. Перми к требованиям законодательства о пожарной безопасности и могут повлечь угрозу жизни и здоровью воспитанников и сотрудников учреждения.

Лицом, ответственным за допущенные нарушения является заместитель по АХЧ ГКУ ПК СОН «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» г. Перми Бурматов Л.Г.

На основании изложенного, руководствуясь статьей 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Рассмотреть настоящее представление с обязательным участием представителя прокуратуры Кировского района г.Перми и принять меры к устранению названных нарушений закона, а также причин и условий, способствующих их наступлению.

2. Устранить допущенные нарушения законодательства.

3. Привлечь к дисциплинарной ответственности заместителя по АХЧ ГКУ ПК СОН «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» г. Перми Бурматова Л.Г., ответственного за допущенные нарушения законодательства РФ (копию приказа прошу предоставить в прокуратуру района).

4. О времени и месте рассмотрения представления известить прокурора Кировского района г.Перми не позднее, чем за 5 дней до дня рассмотрения.

5. Представление подлежит рассмотрению в установленный Законом РФ «О прокуратуре Российской Федерации» месячный срок с момента его поступления. О рассмотрении и принятых мерах сообщить в прокуратуру Кировского района г.Перми в тот же срок по адресу: г.Пермь, ул.Торговая, 11.

Одновременно разъясняю, что в случае умышленного неисполнения законных требований прокурора предусмотрена административная ответственность, в соответствии со статьей 17.7 КоАП РФ на должностных лиц - от двух тысяч до трех тысяч рублей либо дисквалификацию на срок от шести месяцев до одного года; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей либо административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Прокурор
Кировского района г. Перми
старший советник юстиции



М.Г. Шацилло